



MT-512E Log Ver. 1.0

CONTROLADOR E INDICADOR DIGITAL
PARA CALEFACCIÓN O REFRIGERACIÓN CON DESHIELO
NATURAL POR PARADA DEL COMPRESOR
Y DATALOGGER INTERNO



Deshielo manual



Bloqueo de funciones



Desconecta funciones de control



Programación en serie



Datalogger



Sistema supervisor



IP 65 FRONT



Protocolo Modbus



NSF



E251415



COMPLEMENT

MT512ELOGV10-03T-19341-2501

Tenga este manual en la palma de su mano por la aplicación FG Finder.

1. DESCRIPCIÓN

Utilizado para refrigeración o calefacción, con el es posible realizar deshielos periódicos por parada del compresor (deshielo natural) y forzar deshielos manualmente. Posee indicación de puerta abierta y memoria interna para almacenamiento de los datos (datalogger), lo que permite grabar la temperatura medida y el estado de salida de control en intervalos determinados por el usuario. Su potente relé de 16 A acciona cargas de hasta 2 HP, con la posibilidad de conjugar esa salida a un temporizador cíclico (timer) interno para la programación del tiempo de refrigeración y deshielo. Otro recurso disponible es la desconexión de las funciones de control, haciendo con que el MT-512E Log opere solamente como indicador de temperatura. También presenta filtro digital configurable, el cual tiene la finalidad de simular un aumento de masa en el sensor de ambiente, aumentando así su tiempo de respuesta, o sea, hace la respuesta del sensor más lenta (retardo). Y, a través de un sistema inteligente de bloqueo de funciones, evita el acceso de personas no autorizadas a las funciones de control.

Posee comunicación serial para conexión al Sitrad. El MT-512E Log permite configurar el puerto de comunicación RS-485 para el protocolo MODBUS-RTU. Para obtener más información sobre los comandos implementados y la tabla de registro, comuníquese con Full Gauge Controls.

Producto en conformidad con UL Inc. (Estados Unidos y Canadá) y NSF (Estados Unidos).

2. RECOMENDACIONES DE SEGURIDAD

- Certifique la correcta fijación del controlador;
- Cerciórese que la alimentación eléctrica esté desconectada y que no sea conectada durante la instalación del controlador;
- Lea el presente manual antes de instalar y utilizar el controlador;
- Utilice Equipos de Protección Individual (EPI) adecuados;
- Para aplicación en locales sujetos a salpicaduras de agua, como en exhibidores frigoríficos, instale el vinilo protector que acompaña al controlador;
- Para protección bajo condiciones más críticas, recomendamos la capa Ecase, que suministramos como opcional (vendida separadamente);
- Los procedimientos de instalación deben ser realizados por un técnico capacitado.

3. APLICACIONES

• Mostradores refrigerados, Cámaras de refrigerados, Pistas calefaccionadas y Estufas.

4. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS


Alimentación directa	MT-512E Log 115 o 230 Vac $\pm 10\%$ (*) (50/60 Hz) MT-512EL Log 12 o 24 Vac/dc $\pm 10\%$ (*)
Temperatura de control	-50 a 105°C (-58 a 221°F) (**)
Temperatura de operación	0 a 50 °C / 32 a 122°F
Corriente máxima de la salida	NA - 16A / 2HP NC - 500W / 1/10HP
Consumo máximo del instrumento	1.5 VA
Resolución de temperatura	0,1°C / 0,1°F
Entrada digital	Tipo de contacto seco configurable
Humedad de operación	10 a 90% UR (sin condensación)
Dimensiones del producto	76 x 34 x 77 mm / 2,99" x 1,33" x 3,82" (AxAxP)
Dimensiones del recorte para fijar el instrumento	71 $\pm$ 0,5 (2,79 $\pm$ 0,02") x 29 $\pm$ 0,5 mm (1,14 $\pm$ 0,02")

(*) Variación admisible en relación a la tensión nominal.

(**) Este instrumento mide y controla temperaturas hasta 200° C, utilizando el cable sensor de silicona del modelo Sb59 (vendido separadamente).

Nota: La longitud del cable del sensor puede ser aumentada por el mismo usuario para hasta 200 metros, utilizando un cable PP2 x 24AWG.

5. INDICACIONES Y TECLAS

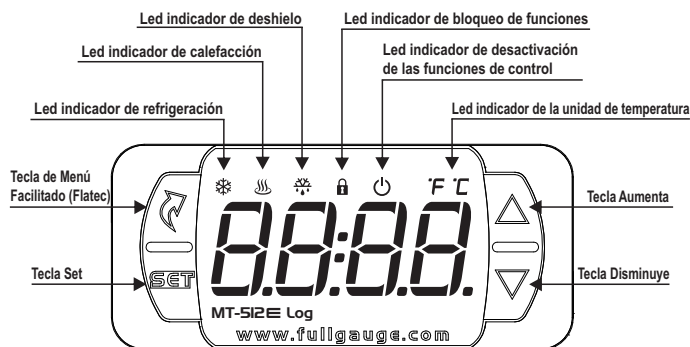

6. ESQUEMA DE CONEXIÓN

6.1. Identificaciones (Ver Imágenes I a IV)

- Imagen I: MT-512E Log, alimentado con 115 Vac.
- Imagen II: MT-512E Log, alimentado con 230 Vac.
- Imagen III: MT-512EL Log, alimentado con 12 Vac/dc.
- Imagen IV: MT-512EL Log, alimentado con 24 Vac/dc.

⚠ IMPORTANTE

PARA EVITAR DAÑOS A LOS BORNES DE CONEXIÓN DEL INSTRUMENTO EL USO DE HERRAMIENTAS APROPIADAS ES IMPRESCINDIBLE:

⊖ DESTORNILLADOR PLANO 3/32" (2,4mm) PARA AJUSTE DE LOS BORNES DE SEÑAL;

⊕ DESTORNILLADOR PHILLIPS #1 PARA AJUSTE DE LOS BORNES DE POTENCIA;

Imagen I: MT-512E Log - 115Vac

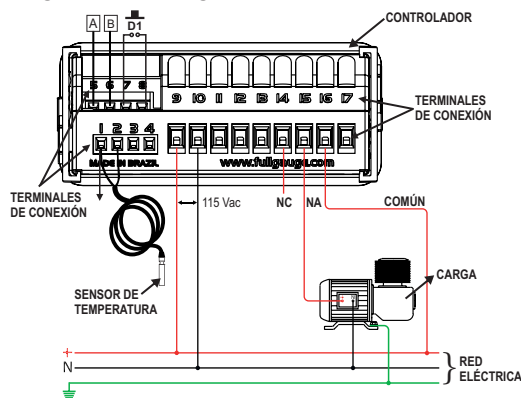


Imagen II: MT-512E Log - 230 Vac


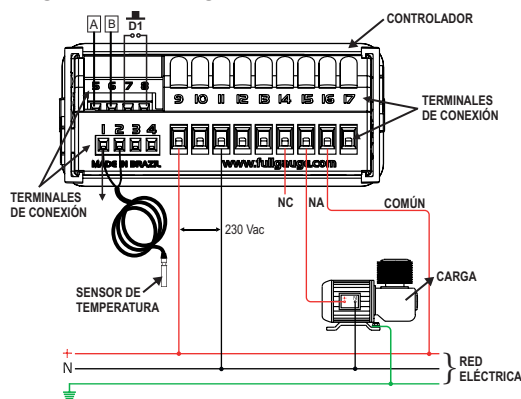



Imagen III: MT-512EL Log - 12Vac/dc

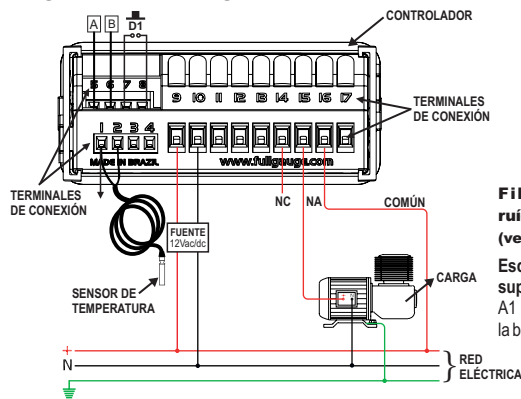

Filtro supresor de ruido eléctrico (vendido por separado)

Esquema de conexión de supresores en contactor
A1 y A2 son los bornes de la bobina del contactor.

Imagen IV: MT-512EL Log - 24Vac/dc

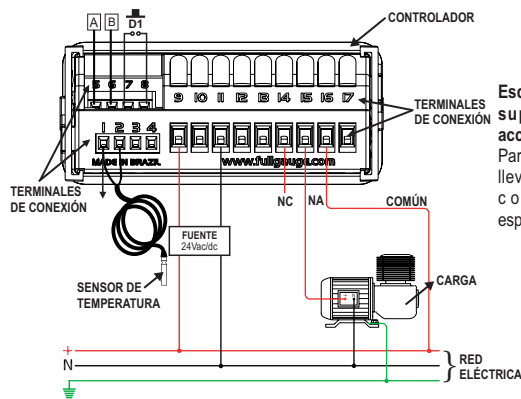

Esquema de conexión de supresores en cargas accionamiento directo
Para accionamiento directo lleve en consideración la corriente máxima especificada.

6.2. Conexión del sensor de temperatura

- Conecte los cables del sensor en los terminales "1 y 2": la polaridad es indiferente.
- La longitud de los cables del sensor puede ser aumentada por el usuario para hasta 200 metros, utilizando un cable PP 2x24 AWG.
- Para inmersión en agua utilice pozo termométrico (Imagen VI - ítem 13), disponible en la línea de productos Full Gauge Controls (vendido separadamente).

6.3. Alimentación eléctrica del controlador

Utilice las clavijas conforme la tabla abajo, en función de la versión del aparato:

Clavijas	MT-512E Log	MT-512EL Log
9 y 10	115 Vac	12 Vac/dc
9 y 11	230 Vac	24 Vac/dc

6.4. Recomendaciones de la norma IEC60364

- Instale protectores contra sobretensión en la alimentación del controlador.
- Instale filtros supresores de transitorios (tipo RC) en el circuito - para aumentar la vida útil del relé del controlador. Vea sus instrucciones de conexión en la página anterior.
- Los cables del sensor pueden estar juntos, pero no en el mismo conducto por donde pasa la alimentación eléctrica del controlador y/o de las cargas.

7. PROCEDIMIENTO DE FIJACIÓN

- Recorte la chapa del panel (Imagen V - ítem 13) donde será fijado el controlador, con dimensiones $X = 71 \pm 0,5$ mm e $Y = 29 \pm 0,5$ mm;
- Remueva las trabas laterales (Imagen VII - ítem 13); para eso, comprima la parte central elíptica (con el Logo Full Gauge Controls) y desplace las trabas para atrás;
- Introduzca el controlador en el recorte efectuado en el panel, de afuera hacia adentro;
- Recoloque las trabas y desplácelas hasta comprimir las contra el panel, fijando el controlador en el alojamiento (ver indicación de la flecha en la Imagen VII - ítem 13);
- Haga la instalación eléctrica conforme lo indicado en el ítem 6;
- Ajuste los parámetros conforme descrito en el ítem 8.

⚠ATENCIÓN: para instalaciones que necesiten de estanquidad contra líquidos, el recorte para instalación del controlador debe ser como máximo de 70,5x29 mm. Las trabas laterales deben ser fijadas de modo que presione la goma de sello evitando la infiltración entre el recorte y el controlador.

Vinilo protector - Imagen VIII (ítem 13)

Protege al controlador cuando es instalado en locales con salpicaduras de agua, como en exhibidores frigoríficos. Este vinil adhesivo acompaña al instrumento, en su embalaje.

⚠IMPORTANTE: Realice la aplicación solo después de concluir las conexiones eléctricas.


- mueva hacia atrás las trabas laterales (Imagen VII - ítem 13);
- Remueva la película protectora de la cara adhesiva del vinilo;
- Aplique el vinilo sobre toda la parte superior, doblando las aletas, según lo indicado por las flechas - Imagen VIII (ítem 13);
- Reinstale las trabas.

OBS: El vinilo es transparente, permitiendo ver el esquema eléctrico del instrumento.

8. AJUSTE DEL SETPOINT Y DE LOS PARÁMETROS

8.1. Mapa del Menú Facilitado

Oprima la tecla **F** (Fletec), y navegue a través de los menús de función. Por más detalles ver capítulo 8.3. A seguir vea el mapa de las funciones:

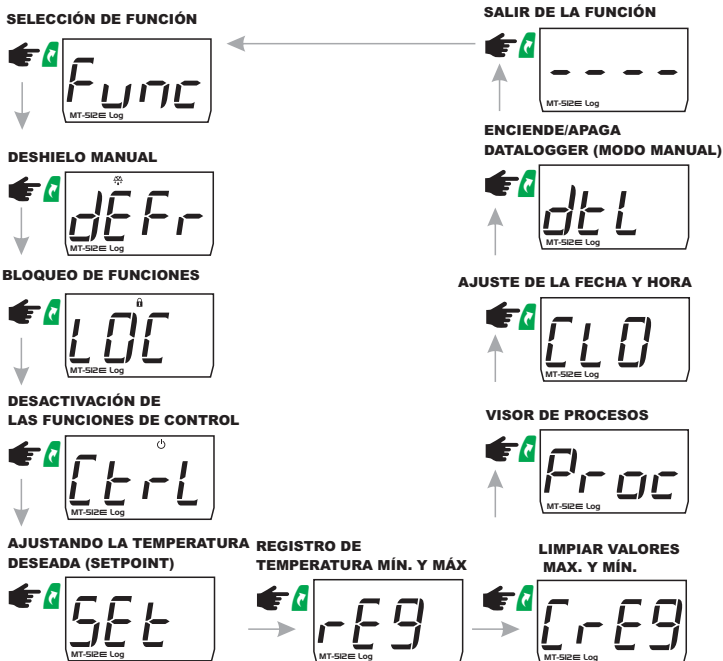

8.2. Mapa de Teclas Facilitadas

Cuando el controlador se encuentre exhibiendo la temperatura, las siguientes teclas sirven de atajo para las sucesivas funciones:

	Presionada 2 segundos: Ajuste de setpoint.
	Toque corto: será exhibido en secuencia en el display el día, mes, año, hora y minutos actuales.
	Toque corto: exhibe status del proceso.
	Toque corto: exhibición de los registros de temperaturas mín. y máx.
	Presionada 2 segundos: cuando exhibiendo registros, limpia historial.
	Presionada 4 segundos: realiza el deshielo manual.
	Entra en el menú facilitado.
	Presionada 10 segundos: conecta/desconecta manualmente el datalogger.
	Entra en la selección de funciones.

8.3. Operaciones básicas

8.3.1. Ajuste del Setpoint (temperatura deseada)

Presione la tecla **F** por 2 segundos hasta aparecer el mensaje **S E t**. Al soltar la tecla aparecerá la temperatura de control ajustada.

Utilice las teclas **D** o **L** para cambiar el valor, y cuando modificado, presione **F** para grabar.

La temperatura deseada también puede ser alterada por el menú facilitado (ver mapa en el ítem 8.1) o por la función **C F 0** ítem 8.5.

8.3.2. Deshielo Manual

El deshielo manual es efectuado a través del menú facilitado (**D**) o presionando la tecla **D** por 4 segundos. Presione la tecla **D** (toque corto) hasta aparecer el mensaje **d E F r** (led titilante), después presione la tecla **F** (toque corto) para seleccionar. En seguida, aparecerá el mensaje **d E F r** **0 n** (led encendido).

Para desactivar el deshielo manualmente, presione la tecla **D** (toque corto) hasta aparecer el mensaje **d E F r** (led titilante). Presione la tecla **F** (toque corto) para seleccionar. En seguida aparecerá el mensaje **d E F r** **0 F F** (led apagado).



8.3.3. Bloqueo de funciones

El uso del bloque de funciones brinda mayor seguridad a la operación del instrumento, con él activo, el punto de ajuste y los demás parámetros pueden ser visibles para el usuario, pero protegidos contra cambios indebidos (**C F 2**=2) o simplemente puede bloquear los cambios en las funciones de control dejando libre el ajuste del setpoint (**C F 2**=1). Para bloquear las funciones acceda a la opción **L O C** del menú de acceso rápido mediante la tecla **L** (Fletec) y confirme pulsando la tecla **F**.



El mensaje **0 n** se mostrará si el bloqueo está deshabilitado. En este momento mantenga presionada la tecla **F** por el tiempo configurado en la función **C F 2**. La activación se indicará con el mensaje **L O C** **0 n** y solo ocurrirá si la función **C F 2** está configurada en 1 o 2. Para desactivar el bloqueo, apague el controlador y vuelva a encenderlo con el **F** tecla presionada. Mantenga pulsada la tecla hasta que el mensaje **L O C** **0 F F** indique desbloqueo (10 segundos).

Nota: El ajuste de fecha y hora siempre se liberará, independientemente de los valores de **C F 2** y **C F 1**.

8.3.4. Desconexión de las funciones de control

Desconectando las funciones de control, el controlador pasa a operar apenas como indicador de temperatura y el relé de salida permanece desconectado.

La forma de operación de la desconexión de las funciones de control depende de la configuración del parámetro **C F 2** - Desconexión de las funciones de control:

- 0** - No permite la desconexión de las funciones de control.
- 1** - Permite conectar y desconectar las funciones de control solamente si las funciones estuvieran desbloqueadas.
- 2** - Permite conectar y desconectar las funciones de control incluso si las funciones estuvieran bloqueadas. Con la tecla **L** (toque corto), seleccione **0**, en seguida presione **F** (toque corto) para confirmar.

Nota: La configuración de fecha y hora siempre estará habilitada, independientemente de los valores de **C F 2** y **C F 1**.



Inmediatamente, aparecerá el mensaje **C t r L** **0 F F**. En ese momento la exhibición de la temperatura alternará con el mensaje **0 F F**.

Para reconectar las funciones de control, basta efectuar el mismo procedimiento realizado para la desconexión, seleccionando con la tecla **L** (toque corto), **0**. Así que el usuario presionar la tecla **F** aparecerá el mensaje **C t r L** **0 n**.

Nota: Al reconectar las funciones de control, el MT-512E Log continuará respetando las funciones **C F 0** - tiempo mínimo de salida desconectada y **C F 1** - Estado inicial al energizar el instrumento.

8.3.5. Visualización de los Procesos

Para ver el status y el tiempo transcurrido, presione **D** (toque corto). De esta forma, el controlador exhibirá el periodo del proceso actual, pudiendo ser exhibidos en el display los siguientes mensajes:

- - -** - control desconectado
- d E t** - delay inicial
- r E F r** - refrigeración
- H o t** - calefacción
- d E F r** - deshielo

8.3.6. Registro de Temperatura Mínima y Máxima

Presionando la tecla **D** también por el menú facilitado (ver ítem 8), aparecerá el mensaje **r E g** y en seguida la temperatura mínima y máxima registrada.

Para borrar los valores mínimos y máximos actuales, presione la tecla **L** (toque corto), hasta que el mensaje **C r E g** sea exhibido. Presione la tecla **F** para confirmar.

Nota: Estos registros no son grabados en el datalogger interno, en caso de falta de energía los datos serán perdidos.

8.3.7. Visualizar horario y fecha actuales

Presionando rápidamente la tecla **F** se puede visualizar la fecha y el horario ajustado en el controlador. Será exhibido en secuencia en el display el día (**- - d**), mes (**- - m**), año (**- - a**), hora y minutos actuales (**0 0 0 0**). También es posible visualizar la fecha y el horario a través del menú facilitado, en la opción **C L O**.

Para realizar el accionamiento manual la función F21 debe estar configurada con el valor 2, presionándose las teclas **Δ** y **▽** por 10 segundos se puede activar o desactivar el funcionamiento del registro interno de valores de temperatura y salidas de control (datalogger). Será exhibido el mensaje **[d k L]** seguido del mensaje **[0 n]** para cuándo el datalogger sea activado o **[0 F F]** para cuándo este sea desactivado. También es posible realizar el accionamiento manual del datalogger a través del menú facilitado, en la opción **[d k L]**.

NOTA: Siempre que la unidad sea alterada, las configuraciones de las funciones asumen el valor de fábrica, precisando así, ser nuevamente configuradas.


- Code** - Entrar con el código de acceso
- Func** - Alteración de los parámetros avanzados
- CLD** - Ajuste o visualización de fecha y hora

Dentro del menú principal (después de haber ingresado el código 123) seleccione la opción **FUNC** e y seleccione la función deseada, utilizando las teclas **Δ** y **▽**. Después de seleccionar la función, presione la tecla **SET** (toque corto), para visualizar su valor.

Fun	Descripción	Min	Máx	Unid	Patrón	Min	Máx	Unid	Patrón
F01	Temperatura deseada (Consigna)*	-50.0	200.0	°C	4.0	-58.0	392.0	°F	39.0
F02	Compensación de indicación (Compensación)	-20.0	20.0	°C	0	-36.0	36.0	°F	0.0
F03	Setpoint mínimo permitido al usuario final	-50.0	200.0	°C	-50.0	-58.0	392.0	°F	-58.0
F04	Punto de consigna máximo permitido al usuario final	-50.0	200.0	°C	75.0	-58.0	392.0	°F	167.0
F05	Diferencial de control (histéresis)	0.1	20.0	°C	1.0	0.1	36.0	°F	1.8
F06	Modo de operación	0-refrig.	1-calent.	-	0-refrig.	0-refrig.	1-calent.	-	0-refrig.
F07	Salida mínima a tiempo	0(Off)	9999	seg	20	0(Off)	9999	seg	20
F08	Tiempo mínimo de inactividad	0(Off)	9999	seg	20	0(Off)	9999	seg	20
F09	Tiempo de enfriamiento (intervalo entre desescarches)	1	9999	min	240	1	9999	min	240
F10	Tiempo de descongelación	0(Off)	999	min	30	0(Off)	999	min	30
F11	Estado inicial al encender el instrumento	0-refrig.	1-deshielo	-	0-refrig.	0-refrig.	1-deshielo	-	0-refrig.
F12	Pantalla de temperatura bloqueada durante el desescarche	0	2	-	1	0	2	-	1
F13	Tiempo máximo de indicación de temperatura bloqueado en el proceso de descongelación	0(Off)	999	min	15	0(Off)	999	min	15
F14	Retraso en el encendido del instrumento (delay)	0(Off)	240	min	0(Off)	0(Off)	240	min	0(Off)
F15	Tiempo adicional al final del primer ciclo	0(Off)	240	min	0(Off)	0(Off)	240	min	0(Off)
F16	Estado del compresor con sensor inoperativo	0	2	-	0	0	2	-	0
F17	Compresor tiempo encendido en caso de error	1	999	min	15	1	999	min	15
F18	Tiempo de apagado del compresor en caso de error	1	999	min	15	1	999	min	15
F19	Fuerza del filtro digital	0(Off)	9	-	0(Off)	0(Off)	9	-	0(Off)
F20	Modo de bloqueo de funciones	0	2	-	0	0	2	-	0
F21	Tiempo de bloqueo de función	15	60	seg	15	15	60	seg	15
F22	Desactivación de las funciones de control	0(Off)	2	-	0(Off)	0(Off)	2	-	0(Off)
F23	Modo de funcionamiento del registrador de datos	0(Off)	2	-	2	0(Off)	2	-	2
F24	Tiempo entre cada muestra en la memoria	1	999	seg	30	1	999	seg	30
F25	Variación de temperatura para forzar la escritura de datos	0(Off)	10.0	°C	0(Off)	0(Off)	18.0	°F	0(Off)
F26	Variación de entrada y salida para forzar la escritura de datos	0(Off)	1(On)	-	0(Off)	0(Off)	1(On)	-	0(Off)
F27	¿Sobrescribir registros antiguos cuando la memoria está llena?	0(Off)	1(On)	-	1(On)	0(Off)	1(On)	-	1(On)
F28	Entrada digital	0(Off)	6	-	0(Off)	0(Off)	6	-	0(Off)
F29	Tiempo de puerta abierta para alarma	0(Off)	999	min	5	0(Off)	999	min	5
F30	Dirección del instrumento en la red RS-485	1	247	-	1	1	247	-	1

Ejemplo: Se desea controlar la temperatura en $4.0\text{ }^{\circ}\text{C}$ con un diferencial de $1.0\text{ }^{\circ}\text{C}$. Luego, la refrigeración será desconectada en $4.0\text{ }^{\circ}\text{C}$ y reconectada en $5.0\text{ }^{\circ}\text{C}$ ($4.0 + 1.0$), en el modo calefacción la salida desconecta en 4°C y reconecta en 3° ($4.0 - 1.0$). Según los gráficos abajo:

Nota: El equipo registra fecha, hora, temperatura y eventos (error de sensor, estado de la salida de refrigeración/calefacción, estado de la salida de deshielo y sensor de puerta abierta).

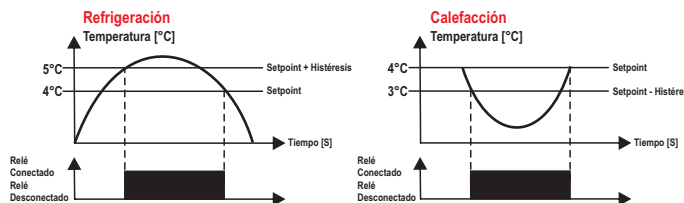

Es el tiempo mínimo que la salida permanecerá conectada, o sea, el espacio de tiempo entre la última partida y la próxima parada.

[F 0 0] - Tiempo mínimo de salida desconectada:

Es el tiempo mínimo que la salida permanecerá desconectada, o sea, el espacio de tiempo entre la última parada y la próxima partida. Sirve para aliviar la presión de descarga y aumentar el tiempo de vida útil del compresor.

[F 0 9] - Tiempo de refrigeración (intervalo entre deshielos):

Corresponde al tiempo que el controlador actuará en refrigeración, al final de este tiempo el controlador entra en proceso de deshielo.

[F 1 0] - Tiempo de deshielo:

Es el tiempo de duración del deshielo. En este periodo, el relé permanecerá desconectado, a su término, el controlador retornará para el estado de refrigeración.

[F 1 1] - Estado inicial al energizar el instrumento:

Posibilita la realización de un deshielo en el momento que el controlador es energizado.

[F 1 2] - Indicación de temperatura trabada durante el deshielo:

Indicación de temperatura del sensor:

Indicación bloqueada - última temperatura antes del desescarche:

Indicación "[DEF]":

Esta función está destinada a evitar que se muestre el aumento de la temperatura ambiente debido al desescarche.

[F 1 3] - Tiempo máximo de indicación de temperatura bloqueada en el proceso de desescarche:

Durante el proceso de descongelación, se congelará en la pantalla la última temperatura medida en el ciclo de refrigeración o el mensaje "[DEF]". La indicación será descongelada cuando se alcance nuevamente esta temperatura o se exceda el tiempo establecido en esta función, luego del inicio del siguiente ciclo de refrigeración (lo que ocurra primero). Si se configura con el valor , la indicación de temperatura se congelará solo en la etapa de descongelación.

[F 1 4] - Retardo en la energización del instrumento:

Cuando el instrumento es conectado, este puede permanecer un tiempo con su control deshabilitado, retardando el inicio del proceso. Durante este tiempo el funciona apenas como indicador de temperatura. Sirve para evitar picos de demanda de energía eléctrica, en caso de falta y retorno de la misma, cuando existen varios equipos conectados en la misma red eléctrica. Para esto, basta ajustar tiempos diferentes para cada equipo. Este retardo puede ser del compresor o del deshielo (cuando es configurado deshielo en la partida).

Nota: Después de su término, es iniciado el conteo del tiempo mínimo de salida desconectada, si la hubiera.

[F 1 5] - Tiempo adicional al final del primer ciclo:

Sirve para aumentar el tiempo de refrigeración apenas en el primer ciclo de refrigeración, aumentando la eficiencia del mismo.

[F 1 6] - Situación del compresor con el sensor desconectado o dañado:

Si el sensor ambiente estuviera en cortocircuito, desconectado o fuera de la faja de medición, el compresor asume el estado configurado en esta función.

- Compresor desconectado

- Compresor conectado

- Ciclando conforme los tiempos definidos en y

Nota: Caso esté en modo calefacción, y estuviera en error, la salida será desconectada.

[F 1 7] - Tiempo de compresor conectado en caso de error:

[F 1 8] - Tiempo de compresor desconectado en caso de error:

Define el tiempo mínimo en que el compresor permanecerá conectado/desconectado, respectivamente, caso el sensor estuviera desconectado o fuera de la faja de medición.

[F 1 9] - Intensidad del filtro digital:

Este filtro tiene la finalidad de simular un aumento de masa térmica en el sensor, aumentando así su tiempo de respuesta (inercia térmica). Cuanto mayor el valor ajustado en esta función, mayor el tiempo de respuesta del sensor.

[F 2 0] - Modo de bloqueo de funciones:

Permite y configura el bloqueo de funciones (ver ítem 8.3.3).

: No permite bloqueo de funciones;

: Habilita el bloqueo parcial, donde las funciones de control serán bloqueadas pero el ajuste del setpoint permanece liberado;

: Habilita el bloqueo total, dejando solo el acceso a las funciones del menú fácil disponibles.

[F 2 1] - Tiempo de bloqueo de función:

Com esta funcionalidade ativa, os parâmetros ficam protegidos contra alterações indevidas, ficando estes disponíveis apenas para visualização. Nesta condição, ao tentar alterar estes valores, será exibida a mensagem no display.

[F 2 2] - Desconexión de las Funciones de Control:

Permite desconectar la salida para realización de mantenimiento, ver ítem 8.3.4 - Operaciones Básicas, ítem desconexión de las funciones de control.

[F 2 3] - Modo de operación del datalogger

Indica como es accionado el dispositivo de registro de datos en la memoria interna:

- Siempre desconectado

- Siempre conectado

- Operación manual

[F 2 4] - Tiempo entre cada muestra en la memoria:

Período de tiempo, en segundos, que el controlador grabará un muestreo de las informaciones de temperatura y el estado de la salida de refrigeración.

[F 2 5] - Variación de temperatura para forzar la escritura de datos:

Diferencia de temperatura, en relación a la última escritura en el datalogger, para que sea forzada la grabación de los datos en la memoria independientemente del tiempo de muestreo configurado en .

. Para desactivar esta función basta disminuir el valor hasta que el mensaje sea exhibido en el display.

[F 2 6] - Variación de salida para forzar la escritura de datos:

Indica si la alteración en la salida de refrigeración forzará la grabación de los datos en la memoria independientemente del tiempo de muestreo configurado en .

[F 2 7] - Sobrescriba los registros antiguos cuando la memoria esté llena:

Esta función indica si el controlador deberá comenzar a escribir los nuevos datos en el inicio de la memoria del datalogger cuando ella esté llena. Esta función evita que los últimos datos calculados por el equipo sean perdidos.

[F 2 8] - Modo de operación de la entrada digital:

Entrada digital deshabilitada:

Contacto NC - Sensor de puerta:

Contacto NO - Sensor de puerta:

Pulsador NC - Desescarche:

Pulsador NO - Desescarche:

Contacto NC - Apagado del control:

Contacto NO - Apagado del control:

Nota: En las opciones 5 y 6, el sistema de supervisión Sitrad tiene prioridad sobre la entrada digital.

Así, si el Sitrad envía un comando para encender/apagar las funciones de control, la entrada digital se deshabilita temporalmente y será necesaria una transición en su estado para habilitarla nuevamente.

[F 2 9] - Tiempo de puerta abierta para alarma:

Si la puerta está abierta por un tiempo mayor o igual al configurado en este parámetro, el controlador activará una señalización de puerta abierta . Para que funcione la alarma de puerta abierta, una entrada digital debe configurarse como sensor de puerta. La alarma se suspende cuando se cierra la puerta. La alarma se desactiva ajustando este tiempo al valor mínimo .

[F 3 0] - Dirección del instrumento en la red RS-485:


Dirección del instrumento en la red para comunicación con el software SITRAD®.

Obs: en una misma red no puede haber más de un instrumento con la misma dirección.

9. SEÑALES

	Error en el sensor: Sensor desconectado o dañado.
	Funciones de control desconectadas.
	Accionamiento manual del proceso de deshielo.
	Accionamiento manual del proceso de refrigeración.
	Bloqueo de funciones.
	Desbloqueo de funciones.
	Indicación de puerta abierta.
	Indicación de alarma de puerta abierta
	Memoria del datalogger llena.
	Entre en contacto con Full Gauge Controls.
	Ajuste o visualización de fecha y hora.
	Fecha y/u hora inválidas (ajuste el reloj).
	Reconfigurar los valores de las funciones.
	Entre en contacto con Full Gauge Controls.

10. INTERCONECTANDO CONTROLADORES, INTERFACE SERIAL RS-485 Y COMPUTADORA

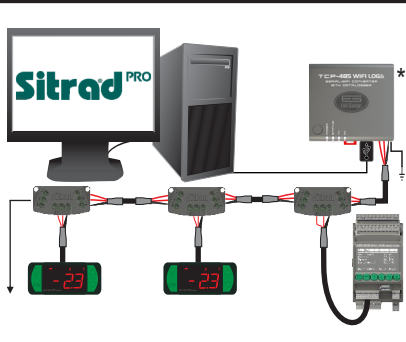

***INTERFAZ SERIAL RS-485**
Dispositivo utilizado para establecer la conexión de los instrumentos de Full Gauge Controls con el Sitrad®.

Full Gauge ofrece diferentes opciones de interfaz, incluyendo tecnologías como USB, Ethernet, Wifi, entre otras.

Para más información consulta Full Gauge Controls.

Vendido Separadamente.

PROTOCOLO MODBUS
El controlador permite configurar el puerto de comunicación RS-485 para el protocolo MODBUS-RTU. Para obtener más información sobre los comandos implementados y la tabla de registro, comuníquese con Full Gauge Controls.



Mantenga el Sitrad actualizado por la página web: <http://www.sitrad.com.br>

BLOQUE DE CONEXIÓN

Se utiliza para interconectar más de un controlador a la Interfaz. Los cables deben conectarse de la siguiente forma: El terminal **A** del controlador se conecta al terminal **A** del bloque de conexión que, por su parte, debe ser conectado con el terminal **A** de la interfaz. Repita este procedimiento para los terminales **B** y **G**, de los cuales **G** es la malla del cable.

El **MT-512E Log** permite configurar el puerto de comunicación RS-485 para el protocolo MODBUS-RTU. Para obtener más información sobre los comandos implementados y la tabla de registro, comuníquese con Full Gauge Controls.

11. GLOSARIO DE SIGLAS

- °C: Temperatura en grados Celsius.

- °F: Temperatura en grados Fahrenheit.

- Defr (defrost): Deshielo.

- Refr: Refrigeración.

- Calent: Calentamiento.

- LOC: Bloqueado.

- SET del inglés "Setting" (ajuste o configuración).

- No: No.

- Yes: Sí.

- OFF: Desconectado/desactivado.

- ON: Conectado, activado.


- Vac: Tensión eléctrica (volts) de corriente alterada.

- Vdc: Tensión eléctrica (volts) de corriente continua.

12. ÍTEMS OPCIONALES - Vendidos Separadamente

Capa protectora Ecasa

Recomendada para la línea Evolution, evita la entrada de agua en la parte trasera del instrumento. Protege al producto cuando sea efectuado el lavado del local de la instalación.

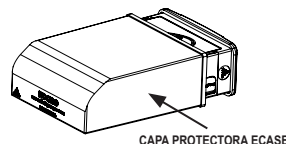


CAPA PROTECTORA ECASA

Moldura estendida

Permite la instalación de controladores de la línea Evolution con medidas de 76 x 34 x 77 mm en varias situaciones, pues dispensa precisión en el recorte del panel de ubicación del instrumento.

La moldura integra dos interruptores de 10 Amperes que pueden ser utilizados para accionar la luz interna, cortina de aire, ventilador y otros.

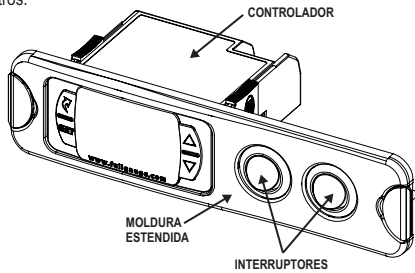

EasyProg - versión 2 o superior


Es un accesorio que tiene como principal función almacenar los parámetros de los controladores. A cualquier momento puede cargar nuevos parámetros de un controlador, y descargar en una línea de producción (del mismo controlador), por ejemplo.

Posee tres tipos de conexiones para cargar o descargar los parámetros:

- **Serial RS-485:** Se conecta vía red RS-485 al controlador (solamente para los controladores que poseen RS-485).

- **USB:** Se conecta a la computadora por el puerto USB, utilizando el Editor de Recetas del Sitrad.

- **Serial TTL:** El controlador se conecta directamente a la EasyProg por la conexión Serial TTL.

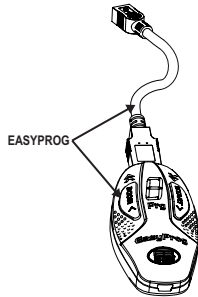

IMPORTANTE

PARA REALIZAR LA COMUNICACIÓN CON LA EASYPROG ESTE EQUIPO NO DEBE ESTAR COMUNICANDO CON EL SOFTWARE SITRAD.

13. ANEXOS - Imágenes de referencia

Imagen V

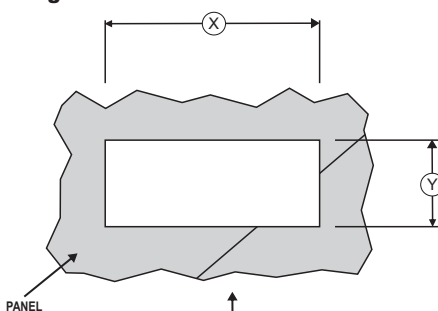


Imagen VI

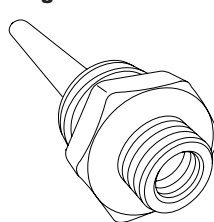


Imagen VII


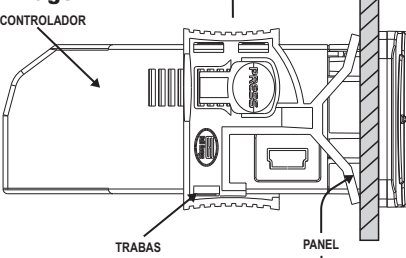


Imagen VIII

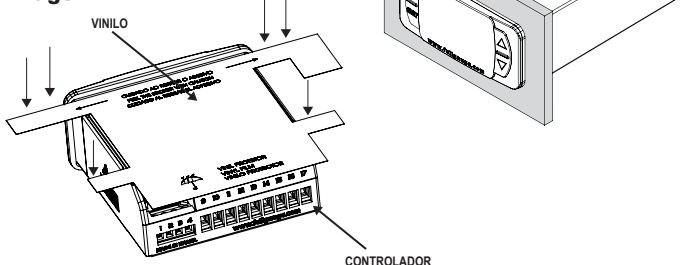

INFORMACIONES AMBIENTALES

Embalaje:

Los materiales empleados en los embalajes de los productos Full Gauge son el 100% reciclables. Haga su descarte a través de agentes especializados de reciclaje.

Producto:

Los componentes empleados en los controladores Full Gauge pueden ser reciclados y reaprovechados si son desmontados por empresas especializadas.

Disposición:

No quemar ni arrojar en la basura doméstica los controladores que alcancen el final de su vida útil. Observe la legislación vigente en su región con respecto al destino del producto. En caso de dudas entre en contacto con Full Gauge Controls.

GARANTÍA - FULL GAUGE CONTROLS

Los productos fabricados por Full Gauge Controls, desde mayo de 2005, tienen plazo de garantía de 02 (dos) años, contados a partir de la fecha de venta consignada en la factura. Los mismos poseen garantía en caso de defectos de fabricación que los vuelvan impropios o inadecuados a las aplicaciones para los cuales se destinan.

EXCLUSIÓN DE LA GARANTÍA

LA GARANTÍA no sufre costos de transporte, flete y seguro, para envío de los productos, con indicios de defecto o mal funcionamiento, a la asistencia técnica. Tampoco están garantizados los siguientes eventos: el desgaste natural de piezas por el uso continuo y frecuente; daños en la parte externa causado por caídas o acondicionamiento inadecuado; intento de reparación/violación con daños provocados por persona no autorizada por FULL GAUGE y en desacuerdo con las instrucciones que forman parte del descriptivo técnico.

PÉRDIDA DE GARANTÍA

El producto perderá la garantía, automáticamente, cuando:

- no fueren observadas las instrucciones de utilización y montaje contenidas en el descriptivo técnico y los procedimientos de instalación contenidas en la Norma IEC60364;
- fuere sometido a las condiciones fuera de los límites especificados en el respectivo descriptivo técnico;
- fuere violado o reparado por persona que no sea del equipo técnico de Full Gauge Controls;
- el daño fuere causado por caída, golpe o impacto;
- ocurrir infiltración de agua;
- el daño fuere causado por descarga atmosférica;
- ocurrir sobrecarga que cause la degradación de los componentes y partes del producto.

UTILIZACIÓN DE LA GARANTÍA

Para usufructuar de esta garantía, el cliente deberá enviar el producto a Full Gauge Controls, juntamente con la factura de compra, debidamente acondicionado para que no ocurra daños en el transporte. Para un mejor atendimento, solicitamos remitir el mayor volumen de informaciones posible, referente a la ocurrencia detectada. Lo mismo será analizado y sometido a testes completos de funcionamiento. El análisis del producto y su eventual mantenimiento solamente serán realizados por el equipo técnico de Full Gauge Controls en la dirección: Rua Júlio de Castilhos, n° 250 - Canoas - Rio Grande do Sul - Brasil - CEP: 92120-030.

Rev. 03

© Copyright 2022 • Full Gauge Controls ® • Todos los derechos reservados.